

No. 73



土台および床組 > 土台、大引き、根太等 > 土台、大引き、根太等 > 蟻道・虫食い跡等

洗濯機床下の状態。

洗濯排水からの漏水によるものと思われるが床板を腐食させてシロアリを呼んでいるものと推測。この裏の和室側にも水シミがある。

和室畳下のシロアリ跡はこの影響と思われる。

No. 74



土台および床組 > 土台、大引き、根太等 > 土台、大引き、根太等 > 蟻道・虫食い跡等

洗濯機床下の状態。

洗濯排水からの漏水によるものと思われるが床板を腐食させてシロアリを呼んでいるものと推測。この裏の和室側にも水シミがある。

和室畳下のシロアリ跡はこの影響と思われる。

No. 75



土台および床組 > 土台、大引き、根太等 > 土台、大引き、根太等 > 蟻道・虫食い跡等

洗濯機床下の状態。

洗濯排水からの漏水によるものと思われるが床板を腐食させてシロアリを呼んでいるものと推測。この裏の和室側にも水シミがある。

和室畳下のシロアリ跡はこの影響と思われる。

No. 76



土台および床組 > 土台、大引き、根太等 > 土台、大引き、根太等 > 蟻道・虫食い跡等

和室床下側の土台の状態。

No. 77



土台および床組 > 土台、大引き、根太等 > 土台、大引き、根太等 >
湿り気

和室床下の状態

全体的に湿気が多く材木の変色もみられる
(基礎部分からの漏水によるものと思われる)

No. 78



土台および床組 > 束 > 木製

木製束 良好

C 床下の状態

確認部位	調査項目			なし	あり
	詳細部位	仕様	状態		
C-2 基礎	(1) 基礎	a. 基礎立上り	著しいひび割れ	<input checked="" type="radio"/>	
			著しい欠損	<input checked="" type="radio"/>	
			鉄筋の露出	<input checked="" type="radio"/>	
			蟻道と思われる付着物	<input checked="" type="radio"/>	
			その他		
	(2) 床下面	a. 防湿コンクリート	著しいひび割れ		
			著しい欠損	<input checked="" type="radio"/>	
			鉄筋の露出	<input checked="" type="radio"/>	
			木くずの堆積	<input checked="" type="radio"/>	
			その他	<input checked="" type="radio"/>	
確認できた範囲	1.すべて又はほとんど確認できた(9割以上)				

No. 79



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

西面に水シミあり

No. 80



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

洗面床下の状態
コンクリートの塊がみられた

No. 81



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

和室北面の漏水（かなりの水）

No. 82



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

同じく和室北面からの漏水による水

No. 83



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

同じく和室北面からの漏水による水

No. 84



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

同じく和室北面からの漏水による水

No. 85



基礎および床下面 > 基礎 > 基礎立上り > その他

L DK 南換気口の基礎クラック（大）

No. 86



基礎および床下面 > 床下面 > 防湿コンクリート > 著しいひび割れ

LDK床下面（床下収納庫下）のひび割れ
基礎のひび割れに続いている